

BOMBERS GENERALITAT

Regió d'Emergències Metropolitana Sud



Retorn d'experiències
Servei 21/24/32625 IU ED

ÍNDEX

- 1.- Recepció de l'avís.
- 2.- Activació de recursos.
- 3.- Descripció escenari d'intervenció.
- 4.- Descripció actuació.
- 5.- Valoració crítica.

1.- Recepció avís Alarma.

- A les 12:26 h del dia 31 de desembre de 2021 arriba una trucada derivada pel 112 d'un testimoni indicant que surt molt de fum d'un domicili. L'edifici té planta baixa + 10 amb 4 pisos per planta.
- Situa l'incendi inicialment a la Plaça de la Salut de Sant Feliu de Llobregat.

2.- Activació de recursos.

- La sala de control activa els següents recursos
- Primera sortida
 - 2 vehicles d'aigua de SFE
 - 1 autoescala de HOS
 - 1 vehicle d'aigua de COR
- Sortida ampliada
 - 1 vehicle d'aigua de PLL
 - 1 vehicle d'aigua de HOS
 - 1 vehicle d'aigua de COR
 - 1 comandament de REMS
 - 1 vehicle d'aigua de RUB
 - 1 comandament de REMN
 - 1 ambulància de GEM

3.- Descripció de l'escenari d'intervenció.

- Edifici de planta baixa més 10, amb 4 pisos per planta, crema el pis entro.1^a del C/Europa núm. 5, del municipi de Sant Feliu de Llobregat. Edifici amb diverses escales amb pati de llum compartit entre les escales del número 3 i 5, les flames inicialment surten per la part posterior del edifici al passatge Sabadell (menjador del pis). Per facilitar, aquesta ubicació recordem que C/Europa i Passatge Sabadell comencen a la Carretera de la Sanson.
- El pis afectat és de petita dimensió (inferior a 60 m²), rebedor, passadís, 2 habitacions, cuina, galeria, WC, menjador i balcó.
- Aquest pis té entrada per C/Europa núm. 5, encara que les seves habitacions exteriors són a Passatge Sabadell.





4.- Descripció de l'actuació.

- Columna de fum visible des de lluny.
- Sinistre molt proper al Parc de Sant Feliu de Llobregat (200 metres).
- Per les dates i hora, hi ha moltes persones al carrer.
- Incendi desenvolupat a l'habitatge entresol 1^a, amb diversos veïns demanant ajuda als balcons.
- Explosió d'una bombona butà (càmping-gas) a l'interior de l'habitatge just quan els bombers es troben a l'entrada del pis (sense afectacions personals).
- Fuita inflamada de la instal·lació de gas de la finca, afectant el pati de llum de les finques núm 3 i 5 i empitjorant la virulència del foc del pis afectat.
- Salvament del pis 1^o-1^a de dos persones adultes i els seus 4 fills (edat entre 2 i 14 anys), rescat fet davant la possibilitat de precipitació el buit d'aquestes persones.
- Immediatament, rescat de les persones, tancament de suministres, extinció incendi i tasques posteriors (buidatge interior habitatge, apuntalament, evacuació edificis...).

5.- Valoració crítica. PUNTS A MILLORAR.

- 1.- Una primera sortida amb més efectius humans permetria dur a terme les maniobres amb major celeritat i eficàcia.
- 2.- Cal considerar la possibilitat de fer servir mànegues de 45 mm en aquest tipus de foc amb càrregues de foc molt intenses.
- 3.- Disposar de més dispositius d'il·luminació per tal de facilitar les maniobres com la de l'evacuació dels veïns de l'escala, que es va fer amb molta foscor i escassa visibilitat.
- 4.- El vehicle AEA resulta moltes vegades en aquest tipus de foc de caràcter vital, moltes vegades no per la seva funcionalitat pràctica sinó pel seu caràcter dissuasori davant dels veïns. Podria ser interessant ampliar el nombre de parcs que disposen d'aquest recurs i renovar els vehicles existents.
- 5.- Maniobres de rescat com la de la família del pis 1r-1^a, van permetre garantir la integritat dels seus ocupants, encara que incorporen riscos personals davant la gravetat de la situació i la manca de temps per poder reaccionar.

5.- Valoració crítica. PUNTS A DESTACAR.

- 1.- Servei de risc (explosió, afectació tubs de gas pati interior, molts ocupants dins l'edifici...) que afortunadament podem tancar sense pèrdues humanes.
- 2.- Bona intervenció inicial de la sortida de Sant Feliu de Llobregat que aconseguix resoldre les qüestions que van sortint en temps real.
- 3.- Salvament d'una família (6 persones) que inicialment volien llançar-se el buit, sense respondre els consells dels bombers en sentit contrari, i que afortunadament, van poder ser rescatats amb els mitjans i personal present en aquell moment.
- 4.- Importància en aquest tipus de servei de confinar els ocupants d'aquest immoble, evitant persones per l'escala plena de fum.
- 5.- Necessitat de garantir la implantació ràpida del CACE i AGO.
- 6.- Tancament ràpid dels suministres comunitaris (especialment del gas).
- 7.- Bona coordinació amb les autoritats i responsables municipals.
- 8.- Bona activació dels recursos de la Regió d'emergències nord i adequació del sistema de comandament a les necessitats del cas.

Fotografies apuntalament



Fotografies apuntalament





www.gencat.cat